



a / příprava povrchu	
Symbol operace	Popis operace
	Broušení pomocí Scotch Brite
	Čištění / aktivace povrchu přípravkem Sika Cleaner 205
	Nechat odvětrat minimálně 10 minut maximálně 2 hodiny
	Aplikace Sika Primer 210 T
	Nechat odvětrat minimálně 30 minut maximálně 2 hodiny
b / nanášení lepidla – lepení, tmelení	
	Nanesení trojúhelníkové housenky Sikaflexu 252. Trojúhelníkový výřez dýzy – výška 8 – 10 mm, šířka 8 mm
	Přiložení lišty k panelu do 30 minut od počátku nanášení lepidla - fixace
	Vytvrzovací proces lepidla v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Při 23°C/50% cca 4mm/24 hod.
	Zatmelení spár - Sikaflex 221

